

pracovní postupy



CZECH KÖNIG

- specialista na opravy a údržbu povrchů
- výhradní zástupce Heinrich König & Co. KG pro ČR a SR

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů



CZECH KÖNIG

- specialista na opravy a údržbu povrchů
- výhradní zástupce Heinrich König & Co. KG pro ČR a SR


1. Masiv, dýha

a) jemné rýhy, probrusy



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění, popř. odmaštění.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser

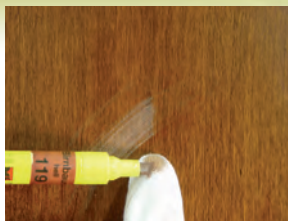

Na ukazováček omotat hadřík.
Namočit ho Color stítem
a bodovat přes poškozené místo.
Ne přímo Color stítem.

pokyny:
Kö 425-Trikot
Kö 210-Color Stift
alternativa:
Kö 220-Color Tinktur
Kö 205-Struktur Pinsel Stift



Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu vyplnit
rýhy.

pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka
Kö 141 - tvrdý voskový tmel



Přebytečný tmel odstranit
plastovým koboltem (ostrá strana
na plochu, kulatá na hrany).
Lesklá místa zmatovatět
brusnou vlnou.

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina
Kö 163 000 - hoblík na lak


Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“



Na závěr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

b) poškozené hrany

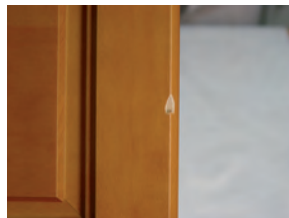

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění, popř. odmaštění.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser



Pomocí speciálního nástroje se
zaoblí hrany a odstraní
poškozením uvolněný materiál.

pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovač hran
(Kantenegalisierer)



Vybrat více podobných barevných
tónů (2 až 3). Tvrdý vosk natavit
do poškozeného místa s přesahem.
Tmely lze míchat.

pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka
Kö 141 - tvrdý voskový tmel



Přebytečný tmel odstranit
plastovým koboltem (ostrá strana
na plochu, kulatá na hrany).
Lesklá místa zmatovatět
brusnou vlnou.

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina
Kö 163 000 - hoblík na lak

Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“



Sprejem Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku přelakujte
opravené místo a dokreslete struk-
turu povrchu retušovacími fixy a na
závěr opět zafixujte lakem.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Kö 205-Stuktur Pinsel
alternativa:
Kö 210-Color Stift
Kö 220-Color Tinktur
Kö 250-Hoz Retusche
Kö 278-Pinsel Fix-Lasur

c) promáčkliny, otlaky



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění, popř. odmaštění.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser



Kulatou stranou speciálního
nástroje se dovnitř zatlačí hrany
poškozeného místa.

pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovač hran
(Kantenegalisierer)
alternativa:
Kö 161 500 - plastový kobolt



Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu vyplňte
promáčklé místo s lehkým
přesahem.

pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka
Kö 141 - tvrdý voskový tmel



Přebytečný tmel odstranit plas-
tovým koboltem (ostrá strana na
plochu, kulatá na hrany). Lesklá
místa zmatovatět brusnou vlnou.

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina
Kö 163 000 - hoblík na lak

Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“



Na závěr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Pracovní postupy

2. Lamino, fólie

a) probrusy



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS



Transparentním opravným
lakem Ansatzlos PLUS vytvořit
mezivrstvu. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS



Pomocí lakového Pinsel fixu ve
správném barevném odstínu
zaretušovat poškozené místo
- barvit do základního tónu.
Barvy možno míchat.

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
alternativa:
Kö 250-Holz Retusche
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 288-Pinsel Fix s lakem



Pomocí lazurovacího Pinsel fixu
dokreslete strukturu povrchu.

pokyny:
Kö 278-Pinsel Fix-Lasur
alternativa:
Kö 205-Struktur Pinsel
Kö 210-Color Stift
Kö 220-Color Tinktur
Kö 250-Holz Retusche



Na závěr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

b) dobarvování - retušování hran



Hranu očistit pomocí
odmašťovače.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS




Lakovým fixem na hrany pomalým
a pravidelným tahem přetřít
hranu.

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS



c) jemné rýhy

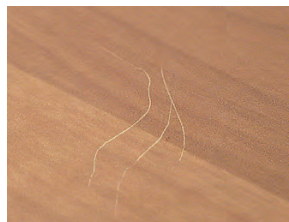

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění.

pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 711-Korrektur-Anlöser



Nejměkčím voskovým tmelem
- Füll fixem vyplnit rýhy. Použít
2 až 3 barevné odstíny dle povr-
chu (tmavší, střední, světlejší).

pokyny:
Kö 130-Füll Fix




Hranou plastového koboltu
zpracujete nanesený tmel
ve směru vládní do poškozeného
místa. Poté přebytečný tmel
koboltem odstraňte.

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt



Filcový korek zabalte do hadříku,
lehce navlhčete odmašťovačem
a ve směru vládní povrch očistěte.

pokyny:
Kö 425-Trikot
Kö 418 - korek
alternativa:
Kö 419 - filcový korek
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“
Kö 413 - brusná vlna

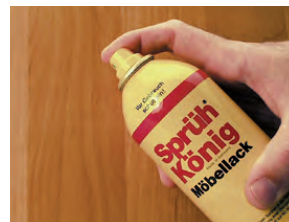


Na závěr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů

2. Lamino, fólie

d) díry a hluboké rýhy

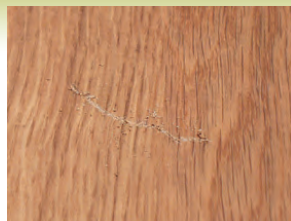

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- odstranit volné části, očistit a
srazit hranu poškozeného místa.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS
Kö 542-Möbel Kur
Kö 165 000-Kantenegalisierer



Pomocí štětečku a Fehler-Ex
podbarvit poškozené místo
(barevně sjednotit s plochou).

pokyny:
Kö 429-Fehhaar-Pinsel
Kö 430-Rotmarder-Pinsel

Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250-Holz Retusche
Kö 243-Kanten Fix PLUS



Vybrat více barevných odstínů
(2 - 3) voskových tmelů a natavit
pomocí pájky do poškození. Tme-
ly lze mezi sebou míchat.

pokyny:
Kö 141-Hartwachs

Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold



Přebytečný voskový tmel odstranit
pomocí plastového koboltu.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 406-Lack Ziehklinge
Kö 163-Lack Hobel



U povrchů s položalítnými póry je
nutné tmelem opravené místo
proškrábnout cidlinou nebo jiným
ostrým předmětem a následně
dokreslit strukturu povrchu dle
fládrů.

pokyny:
Kö 406-Lack Ziehklinge

Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250-Holz Retusche
Kö 243-Kanten Fix PLUS



Na závěr zařizovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

e) vytržené panty



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- odstranit volné části a očistit.

pokyny:
Kö 711-Korrektur Anlöser



Rex-Lith (polyesterový tmel)
příbarvit pomocí Fehler-Ex (dle
potřeby), na závěr přidat příslušné
množství tvrdidla.

pokyny:
Kö 151-153-Rex-Lith

Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack



Pantový otvor vyplnit např. víčkem
od laku a Rex-Lith aplikovat/mo-
delovat do poškozeného
místa.

pokyny:
Kö 151-153-Rex-Lith



Ještě před tím, než Rex-Lith plně
zatvrdne, zhruba opracovat
- odstranit přebytečnou výplň.

pokyny:
Kö 151-153-Rex-Lith



Pomocí kovového hoblíku na lak
načisto zarovnat Rex-Lith
s povrchem.

pokyny:
Kö 163-Lack Hobel



Pomocí brusného papíru
„za sucha“ přes korek vyhladit
polyesterový tmel Rex-Lith
a očistit povrch.

pokyny:
Kö 414-Schleifpapier Trocken
Kö 418-Schleifkork



V případě barevné odlišnosti
možno přelakovat Acryl-Deck
lakem pro barevné sjednocení
povrchu. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 372-Acryl Decklack PF

Pracovní postupy


2. Lamino, fólie

f) poškozené hrany




Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- odstranit volné části a očistit.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS
Kö 542-Möbel Kur

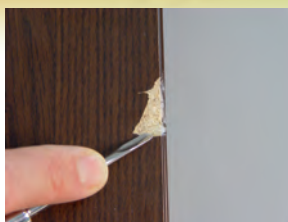


Pomocí Kantenegalisierer kolmo
srazit hranu poškozeného místa.

pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer

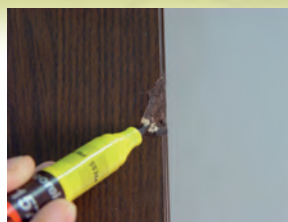

Plochu poškozeného místa
podbarvit, aby po nanesení tmelu
nebyla vidět kontura.


pokyny:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
alternativa:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche

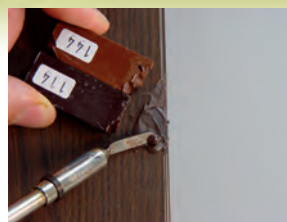

Vybrat více barevných odstínů
voskových tmelů (Hartwachs
PLUS) a natavit pomocí pájky
do poškození. Tmely lze mezi
sebou míchat.


pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
alternativa:
Kö 141-Hartwachs

Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

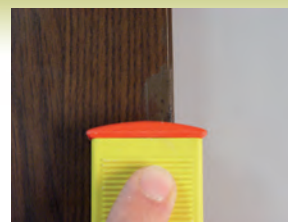

Přebytečný voskový tmel odstranit
pomocí plastového koblíku.


pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel

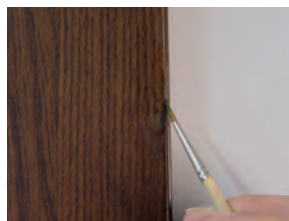

Pomocí laku König Ansatzlos
PLUS vytvořit mezivrstvu. Na lak
provést retuš pro dokreslení
struktury dřeviny.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Kö 250-Holz Retusche
alternativa:
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche

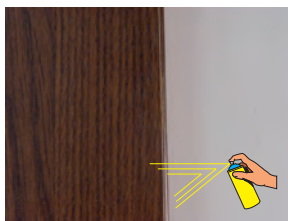

Na závěr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS



3. Podlahy

a) spáry



Povrch podlahy musí být čistý
a zbavený mastnoty.



Do spáry aplikujte AQUA Füll-
spachtel pomocí nástavce.

pokyny:
Kö A155-AQUA Füllspachtel



Červenou stěrkou odstranit
přebytečnou vrstvu výplně.
Pokud zatvrdne, odstranit
hoblíkem na lak.

pokyny:
Kö 162 001-Arbeits-Spatel
Kö 163 000-Lack Hobel

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů

3. Podlahy


b) masivní - díry, hluboké rýhy

Pracovní postupy



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- odstranit volné části a očistit.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur

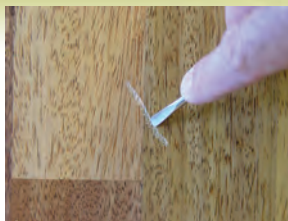


Pomocí kulaté strany
Kantenegalisierer zamáčknout
hrany poškozeného místa.

pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel



Vybrat více barevných odstínů +
transparentní (2 - 3) voskových
tmelů Hartwachs PLUS a natavit
pomocí pájky do poškození. Tme-
ly lze mezi sebou míchat.

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

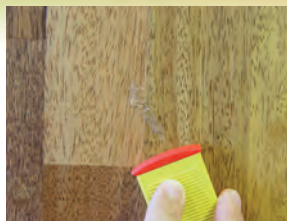

Přebytečný voskový tmel odstranit
pomocí plastového koblouku.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
Kö 163 000-Lack Hobel



Jedním tmavším barevným tónem
dodělat strukturu povrchu. Rohem
hrotu pájky nanést do již
nataveného a vytvrdlého tmelu.
Přebytečný tmel opět odstranit
plastovým kobloukem.

pokyny:
Kö 143 000-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 161 500-Füllstoff Hobel
alternativa:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
Kö 163 000-Lack Hobel



Pomocí šedého brusného vlisu
očistit/odmastit plochu.

pokyny:
Kö 609 003-Schleif-Vlies grob
alternativa:
Kö 711-Korektur-Anlöser
Kö 413-Lack schleifwolle



Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS



3. Podlahy

c) masivní - promáčkliny, otlačky



Povrch podlahy musí být čistý
a zbavený mastnot.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur




Hrotem plynové pájky natavit
do poškozeného místa
transparentní Hartwachs PLUS
a tím promáčklé místo vyplnit
s přesahem.

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold



Přebytečný voskový tmel odstranit
pomocí cidliny.

pokyny:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff Hobel
Kö 163 000-Lack Hobel

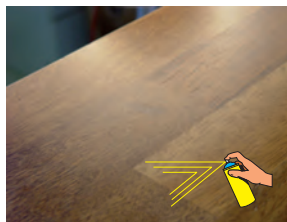

Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů

Pracovní postupy

3. Podlahy

d) lamino - odřeny, probrusy



Poškození:
připravení povrchu před opravou
- očistit.

pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur




Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu doplnit
chybějící materiál.
Tip: zahnutým hrotem se tmel
lépe aplikuje.

pokyny:
Kö 141-Hartwachs
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 439 440-Schmelzspitze
Kobold



Cidlinou odstranit přebytečnou
vrstvu voskového tmelu.

pokyny:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 163 000-Lack Hobel

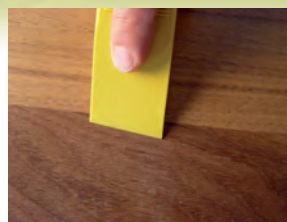

Plastovým koboltem hoblovat
ve směru fládrování povrchu.
Tím se docílí opětovné struktury
podlahy.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel



Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

e) lamino - díry a hluboké rýhy




Poškození:
připravení povrchu před opravou
- očistit.

pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur
Kö 711-Korrektur Anlöser



Okraj poškozeného místa podbar-
vit štětečkem a Fehler-Ex. Povrch
se barevně sjednotí.

pokyny:
Kö 429 000-Fehhaar-Pinsel
alternativa:
Kö 430 000-Rotmarder-Pinsel
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250 000-Holz Retusche

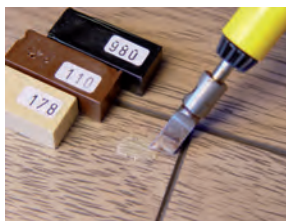


Vybrat více barevných odstínů
pasujících k povrchu (světlý,
střední, tmavý) - Hartwachs
PLUS. Tmely natavit a smíchat
za tepla plynovou pájkou - docílit
základního odstínu opravovaného
povrchu.

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold



Speciálním hoblíkem na lak
odstranit přebytečnou vrstvu
voskového tmelu.

pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

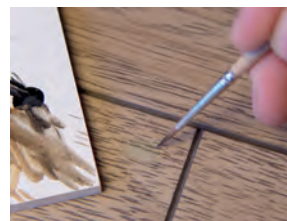

Pomocí laku König Klarlack PLUS
vytvořit mezivrstvu. Aplikovat ze
30 cm. Pomocí cidliny proškřáb-
nout fládrování a poté rýhy vyplnit
štětečkem lakovou barvou. Tím se
dokreslí struktura.

pokyny:
342-347 Klarlack PLUS
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250 000-Holz Retusche
Kö 429 000-Fehhaar-Pinsel
alternativa:
Kö 430 000-Rotmarder-Pinsel



Fládrování vyplnit pomocí transparent-
ního Hartwachu PLUS. Přebytečný
tmel odstranit hoblíkem na lak. Tím
bude povrch opět naprosto hladký.

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 163 000-Lack Hobel
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge



Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů

3. Podlahy

f) linoleum, korek

Pracovní postupy



Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očistit a odstranit volné části.

pokyny:
Kö 711-Korektur Anlöser



Kulatou stranou speciálního
nástroje (Kantenegalisierer)
zatlačit dovnitř hrany
poškozeného místa.

pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovač hran
(Kantenegalisierer)



Vybrat více barevných odstínů
pasujících k povrchu (světlý,
střední, tmavý) - Hartwachs PRO.
Tmely natavit a smíchat za tepla
plynovou pájkou - docílit různorodosti povrchu resp. základního
odstínu opravovaného povrchu.

pokyny:
Kö 147-Hartwachs PRO
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold



Přebytečný tmel odstranit plasto-
vým kobltem - povrch zarovnat.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 163 000-Lack-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge




Tmavším odstínem dotvořit
strukturu - nanést Hartwachs PRO
krátkými tahy hrotem pájky přes
již vyplněné místo. Přebytečný
tmel opět odstranit plastovým
kobltem.

pokyny:
Kö 147-Hartwachs PRO
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel



Pomocí šedého brusného vlisu
okolí opravovaného místa očistit,
odmastit.

pokyny:
Kö 609 003-Schleif-Vlies „grob“
alternativa:
Kö 413 000-Lack Schleifwolle

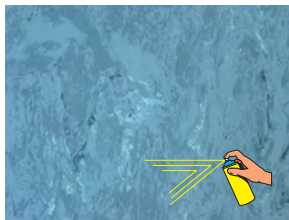


Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS



4. Stavební prvky

dobarvování okenních drážek

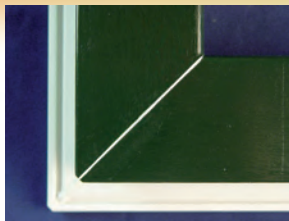

Připravit povrch před retušováním:
očištění, odmaštění.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS



Kanten Fix PLUS dobře protřepat, otevřít, otočit hrotem vzhůru, stisknout v místě „press“, poté otočit hrotem dolů, opět stisknout „press“ - barvivo s lakem nateče do hrotu a fix je připraven k použití.
Pozn.: odstíny Renolit, RAL, Cova, Hornschuch a standardní barvy.

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS

přebarvení okenních profilů



Připravit povrch před lakováním:
očištění, odmaštění.

pokyny:
Kö 711-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS



Lakem König - PF Acryl Decklack nalakovat profily.
Pozn.: odstíny Renolit, RAL, Cova, Hornschuch a standardní barvy.

pokyny:
Kö 372-PF Acryl Decklack

Trenn-Mittel



Očistit povrch a nastříkat oddělovačem okenních profilů. Zabráni se tím slepení ještě nezatvrdlého laku.
Po vytvrdnutí otřete.

pokyny:
Kö 322-Trenn-Mittel

jemné rýhy na bílém plastovém profilu - kompletní sada Kö 657 700 S&P



Poškození:
přípravení povrchu před opravou - očištění, odmaštění.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 711-Korrektur-Anlöser



Zvýrazňovacím fixem zabarvit poškozené místo, tím bude vidět hloubka poškození.

pokyny:
Zvýrazňovací fix je součástí sady Kö 657 700.



Kulatou stranou malé cidliny odstranit rýhy. Pohybem nahoru-dolů. Postupně se odebírá materiál, dokud nezmizí zvýraznění fixem.

pokyny:
Kö 406 500-Lack Ziehklänge „malá“



Brousíme smirkovými papíry „na papíře“ přes filcový korek. Hrubost 500 - 1 000. Opět pohybem nahoru-dolů.

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 415-Schleipapier Nass



Brousíme, leštíme smirkovými papíry „na plátně“ pod vodou přes filcový korek. Hrubost 600 - 4 000. Opět pohybem nahoru-dolů.

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 412-Micro Schleif-Leinen



Na závěr vyleštíme filcem a polírovací pastou. Tím opět docílíme stejného stupně lesku.

pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein“
alternativa:
Kö 655 700-Polier-Paste „grob“



Povrch očistíme hadříkem. Hotovo.

pokyny:
Kö 425 000-Trilot 40x40 cm
alternativa:
Kö 426 501-Wischtücher



Vše pro opravu a údržbu **dřevěných** **a plastových povrchů**

4. Stavební prvky špatně vyvrtané otvory

Pracovní postupy




Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očistit.

pokyny:
Kč 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kč 516 000-Öko-Reiniger




Srazit hrany a povrch zarovnat
do roviny.

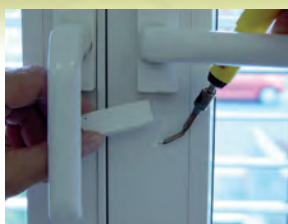

Vybrat správný barevný odstín
tvrdého tmelu PLUS a natavit
do poškozeného místa.
Tmel lze vrstvit.

pokyny:
Kč 143-Hartwachs PLUS
Kč 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kč 440 600-Schmelz Kobold

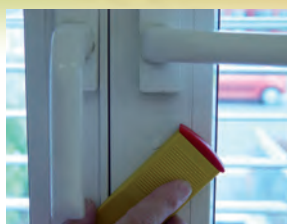

Přebytečný tmel odstranit
plastovým kobltem
- povrch zarovnat.


pokyny:
Kč 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kč 406 000-Lack-Ziehklinge



Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kč 342-347 Klarlack PLUS

díry a rýhy na fóliovaném okenním profilu

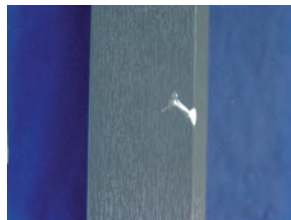

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očištění, odmaštění.

pokyny:
Kč 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kč 711-Korrektur-Anlöser



Podbarvení stejným odstínem
(Renolit, Hornschruch, RAL, Cova)
před opravou tmelem.
Použít plně krycí lakový fix
v příslušném odstínu.

pokyny:
Kč 243-Kanten Fix PLUS



Zvolit přesný barevný odstín
tvrdého tmelu PLUS a natavit
do poškozeného místa.
U dřevinových fólií použít
dva odstíny.

pokyny:
Kč 143-Hartwachs PLUS
Kč 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kč 440 600-Schmelz Kobold



Přebytečný tmel odstranit
plastovým kobltem
- povrch zarovnat.

pokyny:
Kč 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kč 163 000-Lack Hobel
Kč 406 000-Lack-Ziehklinge




Cidlinou proškrábnout nanesený
tmel, tím se opět vytvoří
pórovitý povrch.

pokyny:
Kč 406 000-Lack-Ziehklinge
alternativa:
Kč 407-Bürtschen (kartáček)



Pomocí šedého brusného vlisu
očistit/odmastit povrch.

pokyny:
Kč 409 003-Schleif-Vlies grob
alternativa:
Kč 413 000-Lack Schleifwolle

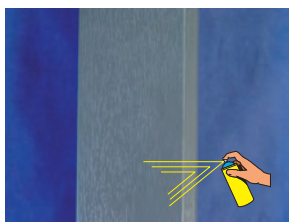


Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kč 342-347 Klarlack PLUS

4. Stavební prvky


díry a rýhy na dřevěných oknech

Pracovní postupy

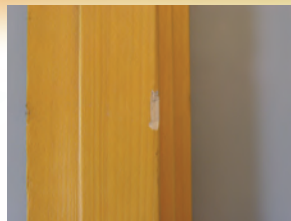

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- odstranit volné částice a očistit.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 516 000-Öko-Reiniger
Kö 711 000-Korrektur Anlöser

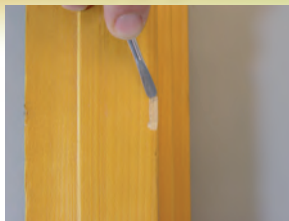

Pomocí kulaté strany
Kantenegalisierer zamáchnout
hrany poškozeného místa.

pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer



Podbarvením poškozeného
místa stejným odstínem barevně
sjednotit povrch před nanesením
opravného tmelu.

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche



Vybrat odpovídající barevné
odstíny tvrdého tmelu PLUS
a natavit pomocí pájky do
poškozeného místa s přesahem.
Tmely lze mezi sebou míchat

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold



Přebytečný tmel odstranit
plastovým koblíkem
- povrch zarovnat.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 163 000-Lack-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge




Pomocí lazurovacího fixu
dokreslit strukturu povrchu.

pokyny:
Kö 205-Struktur Pinsel Stift
alternativa:
Kö 288-Lasur Pinsel Fix
Kö 210-Color Stift
Kö 250-Holz Retusche
Kö 220-Color Tinktur



Na závěr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v příslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

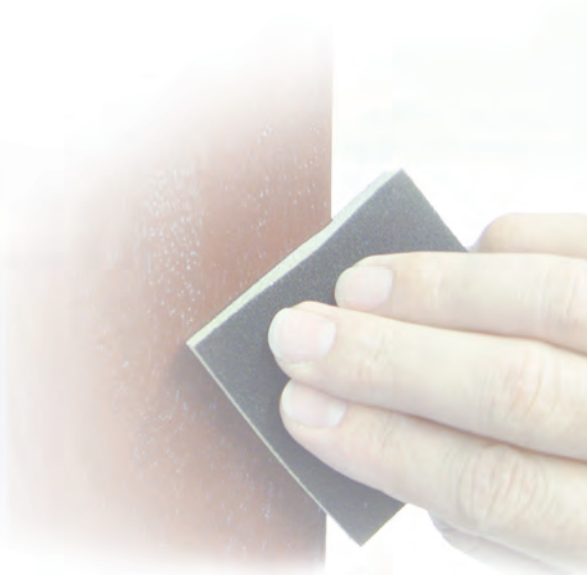

čistění a údržba oken



Špinavé okno.



Pomocí trikotu a speciálního
čističe očistit povrch okna.

pokyny:
Kö 425 000-Trikot
Kö 516 000-Öko-Reiniger
alternativa:
Kö 506 000-KKC Kunststoff-Cle-
aner



Na houbičku nanést ochranný
lak a aplikovat na okno.

pokyny:
Kö 515 101-Pflege Schwam
Kö 514 000-Pflege Lack




Nechat zaschnout. Nová vrstva
ochranného laku chrání okno
před nepříznivými vlivy.
Okno je jako nové.

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů


Pracovní postupy

rýhy a poškození v laku na hliníkovém a kovovém povrchu

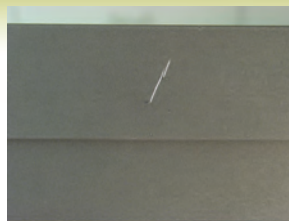

Poškození:
přípravení povrchu před opravou
- očistit a odstranit volné částice.

pokyny:
Kč 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kč 516 000-Öko-Reiniger

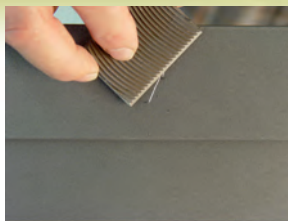

Želízkem z hoblíku na lak
odstranit přebývající materiál
- povrch zarovnat.

pokyny:
Kč 163 000-Lack Hobel



Okolí poškozeného místa oblepit
a rýhu vyplnit tmelem na vodní
bázi (Aqua Füll Spachtel)
s přesahem. Nechat dobře
vytvrdnout.

pokyny:
Kč A155-AQUA Füll Spachtel
Kč 162 001-Arbeits Spatel 7 x 5 cm



Přebýtečnou vrstvu tmelu odstra-
nit želízkem z hoblíku na lak.

pokyny:
Kč 163 000-Lack Hobel



Pomocí brusného papíru
„za sucha“ přes korek vyhladit
opravené místo.

pokyny:
Kč 414-Schleifpapier Trocken
Kč 418-Schleifkork



Vodním lakem König lehce
„zaprášit“ opravené místo. Vytvoří
se mezivrstva. Aplikovat ze
30 cm. Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kč A342-346 - AQUA Klarlack
(tvrdý mat, mat, polomat,
pololesk, lesk)



Na závěr nalakovat opravené
místo vrchním plně krycím lakem
König v příslušném barevném
odstínu. Aplikovat ze 30 cm.
Nestříkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kč 372-PF Acryl Decklack


Přírodní a umělý kámen



Poškození:
podklad musí být suchý a mít
pokojovou teplotu. Dle potřeby
zahřát na požadovanou teplotu.
Poškozené místo očistit. Po
čištění nechat cca 30 vteřin
odvětrat.



Nanést transparentní tekutý tmel
do poškozeného místa. Překrýt
fólií a lehce zatlačit.
Pozor: nevtláčit fólii do místa
poškození.

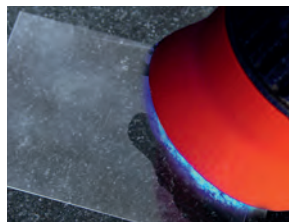

UV lampu položit přes fólii na
poškozené místo a nechat oprav-
ný materiál vytvrdnout (cca 30
vteřin na 1 cm²). UV lampa se po
30 vteřinách vypne sama.




Přebýtečný materiál odstranit
hoblíkem na lak (krátkými
rychlými tahy). U mramoru použít
sépiovou škrabku.



Poté leštit brusnými
papíry „pod vodou“
(hrubost 2 400 / 3 200 / 4 000).
Leštit přes korek.



Nanést jemnou polírovací pastu
a filcovou stranou korku dále
leštit. Možná také leštit strojově.

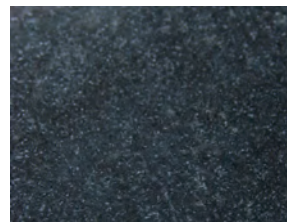


Oprava je hotova. Pokud nejste
spokojeni se stupněm lesku,
možno dále leštit polírovací
pastou.

Všechny materiály a nářadí jsou součástí kufříku - König RepairLux

Vše pro opravu a údržbu dřevěných a plastových povrchů

Pracovní postupy

poškození v polyesterovém laku

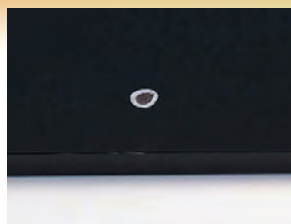

Poškození:
Odstranit všechny volné části. Pomocí speciálního nástroje odstranit hrany okolo poškozeného místa a zabrousit brusným papírem (hrubost 800). Povrch očistit, světlá místa dobarvit mořicí tinkturou.

pokyny:
Kö 711 000-Korrektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS
Kö 165 000 - zaoblovač hran
(Kantenegalisierer)




Dřevěnou špachtlí nabrat již namíchaný lak a tupováním vyplnit poškozené místo. Na matový film, který se vytvořil, již nesahat. Doba tvrdnutí 60 min. Při důkladné opravě pian nechat přibarvený zakápkový lak vytvrdnout 12 - 24 hod.

pokyny:
Kö 641 000-Polyester Füll-Lack
Kö 215 000-Farb Konzentrat
alternativa:
Kö 220-Color Tinktur



Přebytečnou vrstvu zakápkového laku odstranit hoblíkem na lak.

pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel

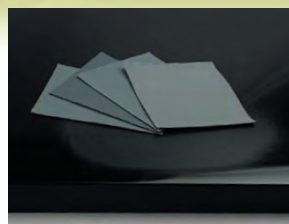

Brusnou vodou a brusnými papíry „za mokra“ obrousit-vyleštit pod brusnou vodou.

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 412-Micro Schleif-Leinen
Kö 646 000-Schleif-Flüssigkeit



Na závěr vyleštíme filcem a polírovací pastou. Tím opět docílíme stejného stupně lesku. Polírovací pastu nenechat zaschnout a ihned setřít hadříkem.


pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein“

povrchy z umělé hmoty a ve vysokém lesku



Brusným papírem „na plátně“ (hrubost 1 800 - 2 400) odstranit přebytečný materiál. Brousit přes korek krátkými pohyby, dokud povrch nebude hladký.

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork mit Filzsohle
Kö 412 000-Micro-schleif-Leinen

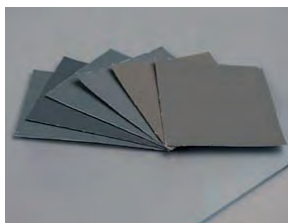

Poté použít jemnější brusivo (hrubost 2 400 - 12 000) a brousit do hladka. Doleštit pomocí Öko-reiniger.

pokyny:
Kö 425 000-Trikot
Kö 516 000-Öko-reiniger



Osušit papírovým ubrouskem.



Na závěr vyleštíme filcem a polírovací pastou. Tím opět docílíme stejného stupně lesku.

pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein“
alternativa:
Kö 655 700-Polier-Paste „grob“

